



Besiktningsprotokoll

Sida 1 av 2

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem
(OVK) enligt BFS 2011:16, OVK 1

Referens nr.....	FunkiS A
Plats för stämpel	

Fastigheten

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Byggnadens adress	Postnr	Ort
Maria 13 /	Stenbocksgatan 2/Kungsgatan 24	211 49	Malmö
Byggnadsägare	Postadress	Postnr	Ort
BRF Kungslyckan	Stenbocksgatan 2/Kungsgatan 24	211 49	Malmö
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort
BRF Kungslyckan 1173	C/O SBC BOX 5	851 02	Sundsvall
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnummer	Fax	e-post
BRF Kungslyckan			
Driftansvar	Telefonnummer	Fax	e-post
BRF Kungslyckan			
Kommun	Postadress	Postnr	Ort
Malmö kommun		205 80	MALMÖ
Internt byggnadsnamn	Internt nummer	Verksamhet	Bruksarea
Maria 13		Lägenheter	Antal lägenheter
			Antal lokaler
		20	1

Besiktningsman

Sakkunnig	Företag	Adress	Postnr	Ort
Sonny Bjelk	SIMAB	Vevaxelgatan 28	212 41	Malmö
Telefon	Fax	e-post	FunkiS medlnr	Underskrift
040-590280	040-590286	sonny@simab.se		
Behörighet	Certifikatnr	Cert-org	Giltighetstid	Underskriftsdatum
Riks K	5004	Swedcert AB	2023-06-26	180529

Protokoll med bilagor finns hos byggnadsnämnden och fastighetsägaren.

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Ingår samtliga vent.system för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej					Besiktningsresultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt		
Systemnr	Besikt. intervall	Besiktning	Besikt. resultat	Ombesiktning senast	Nästa besiktning	Mätprotokoll (bil) nr	Gällande ventilationsnorm
Självdtag	6 år	2018-05-25	EG	2018-11-25	2024-05-25		Lokala best.

Besiktningsresultat

Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = information som ligger utanför OVK-uppdraget

System	Komponent	Smuts	Fukt	Oläthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
Självdtag	Don				1	1		Felaktiga frånluftsdon i badrum/WC ska bytas till tallriksventiler.	Kungsg LGH 1301,1001,120 1,
Självdtag	Don				2	2		Felaktigt frånluftsdon i dusch.	Lokal Hörn
Självdtag	Don				1	1		Felaktiga frånluftsdon i badrum/WC ska bytas till tallriksventiler.	Stenbocksg LGH 1302,1101,110 2
Självdtag	Don				1	1		Felaktiga frånluftsdon i kök ska bytas till tallriksventiler	Kungsg LGH1202,130 1
Självdtag	Don				1	1		Felaktiga frånluftsdon i kök ska bytas till tallriksventiler	Stenbocksg LGH1201,110 2

Besiktningresultat									
Förklaringar: 1 = åtgärdas innan nästa OVK 2 = åtgärdas snarast 0 = Information som ligger utanför OVK-uppdraget									
System	Komponent	Smuts	Fukt	Otätthet	Flöde	Funktion	Övrigt	Anmärkning i klartext	Systemdel
Självdtag	Fläkt			2	2	2		Badrumsfläktar är kopplade till otäta självdragskanaler i BAD/WC	Kungsg LGH 1303,1102,1101,1301,1202,1203,
Självdtag	Fläkt			2	2	2		Spisfläkt inkopplad till otäta självdragskanaler i kök.	Stenbocksg LGH 1202,1001
Självdtag	Fläkt			2	2	2		Badrumsfläktar är kopplade till otäta självdragskanaler i BAD/WC	Stenbocksg LGH 1003,1201
Självdtag	Fläkt			2	2	2		Spisfläkt inkopplad till otäta självdragskanaler i kök.	Kungsg LGH 1101,1001
Självdtag	Kanalsystem				2	2		Frånluftsventilation saknas i kök. (Förbyggd eller kök är flyttat)	Stenbocksg LGH1101,1003
Självdtag	Kanalsystem		1		2	2		Frånluftsventilation saknas i Badrum/WC.	Kungsg LGH 1101,1203,
Självdtag	Kanalsystem				2	2		Frånluftsventilation saknas i kök. (Förbyggd eller kök är flyttat)	Kungsg LGH1303
Självdtag	Kanalsystem		2		2	2		Frånluftsventilation används av två utrymmen frånluftdonet i köket som är anslutet till badrumsventilationen tas bort och hålet sätts igen.	Stenbocksg LGH1301
Självdtag	Kanalsystem				2	2		Frånluftskanal som ombesörjer dusch är av plast och ska bytas till en plåtkanal	Lokal Hörn
Självdtag	Kanalsystem				2	2		Frånluftskanal som ombesörjer kök är felaktig och ska bytas till en plåtkanal.	Lokal hörn
Självdtag	Kanalsystem			0	0	0		Otäta ventilationskanaler	Se allmänna kommentarer
Självdtag	Kanalsystem		1		2	2		Frånluftsventilation saknas i Badrum/WC.	Stenbocksg LGH 1002,1001,

Allmänna omdöme, Kommentarer

Info.

Samtliga skorstenkanaler som ombesörjer lägenheternas ventilation är otäta och bör renoveras, för att undvika skiljeväggsras i framtiden. När ventilationskanalerna är renoverade kan även mekanisk ventilation anslutas till skorstenkanalerna (Badrumsfläktar, spisfläktar)

Ovkn är ej godkänd och samtliga anmärkningar ska vara åtgärdade innan en efterkontroll kan utföras.

Systeminformation - Självdtag

Systemnr: Självdrag	Flöde börvärde: -	Systemtyp: S	Besiktningstyp: Återkommande besiktning	OVKNr: 1	Byggår: 1902	Ombyggår:
Betjäna: Lägenheter			Placering: Tak/Skorstenar			
Samkör:		Drifttid helfart:			Drifttid delbart:	
Tidigare OVK besikt	Ritnr:	Ritndatum:	Flödesprotnr:	Flödesprotdatum:	Övrigdok:	
Ej kontrollerat Del:			Ej kontrollerat Orsak			

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: **Maria 13,**
Adress: **Stenbocksgatan 2/Kungsgatan 24, Malmö**
Byggnad: **Maria 13**

Systemnr	Bedjånar	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
Självdtag	Lägenheter	EG	2018-05-25	2018-11-25	2024-05-25

Kontrollant: **Sonny Bjelk**
Behörighet: **Riks K, 5004, Swedcert AB**
Företag: **SIMAB**
Adress: **Vevaxelgatan 28**
Ort: **212 41 Malmö**

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt



Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.